

বাথরুম থেকে জলের লিকেজ




• এটা কেন হয় •

- টাইলের ফাঁক দিয়ে জলের লিকেজ হতে পারে।
- নর্দমার আউটলেটের মধ্যে দিয়ে জলের লিকেজ হতে পারে।
- দেওয়াল এবং মেঝের জংশনের মধ্যে দিয়ে জলের লিকেজ হতে পারে।

সমাধান

ড. ফিক্সিট পিডিফিন 2K

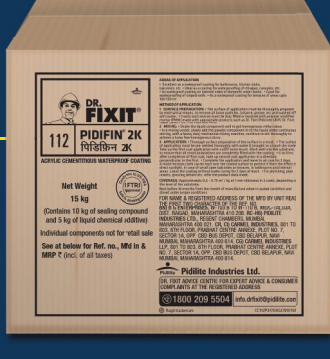


• ড. ফিক্সিট পিডিফিন 2K •



1 মিমি ফিল্ম ঘনত্বের মোটা স্তর তৈরি করে, যেটা জল বেরিয়ে যেতে দেয় না।



কংক্রিট এবং মেসনারি তলের সাথে অসাধারণ সংসক্তি।

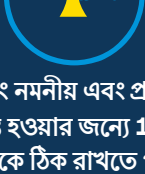

কোটিং নমনীয় এবং প্রসারণ 50% পর্যন্ত হওয়ার জন্যে 1 মিমি পর্যন্ত ফাটলকে ঠিক রাখতে পারে।



জলের প্রবেশের অসাধারণ প্রতিরোধ ক্ষমতা।




ক্ষতিকারক নয়।

• কিভাবে ব্যবহার করতে হবে •




স্টেপ 1

সমস্ত পুরোনো টাইলস সরিয়ে ফেলুন এবং উপরিতল থেকে RCC / ইঁট দেখা যাওয়া পর্যন্ত পরিষ্কার করে নিন।

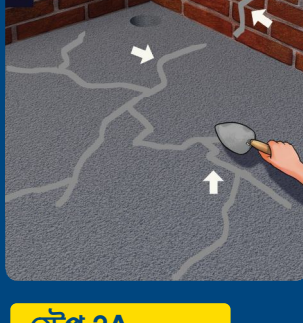

স্টেপ 2A

ড. ফিক্সিট পিডিফিন 2K URP (সিমেন্টের ওজনের 10%) মিশিয়ে মর্টার তৈরি করে সমস্ত ফাটলগুলিকে প্রাইম (1 URP : 1 সিমেন্ট) করতে হবে এবং সারাতে হবে যেখানে সিমেন্ট : বালির অনুপাতে 1:3

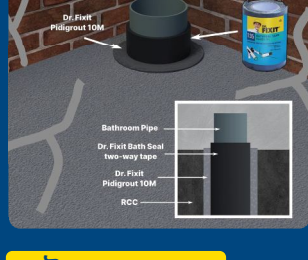

স্টেপ 2B

নর্দমার আউটলেট পাইপকে ড. ফিক্সিট বাথসিল টু-ওয়ে টেপ দিয়ে মুড়িয়ে নিতে হবে এবং ড. ফিক্সিট পিডিগ্রাউট 10M দিয়ে ফাঁকটা ভর্তি করতে হবে।



স্টেপ 3

দেওয়াল এবং মেঝের জংশনগুলি পরিষ্কার করতে হবে এবং অ্যাস্কেল ফিলেট / ওয়াটা তৈরি করতে হবে দেওয়াল এবং মেঝের জংশনে সিমেন্ট : বালি 1:3 অনুপাতে মর্টার বানিয়ে, ড. ফিক্সিট পিডিফিন 2K URP (সিমেন্টের ওজনের 10%) মিশিয়ে। অ্যাস্কেল ফিলেট অংশে ভেজা অবস্থায় প্রথম কোটের উপর দিয়ে 150 মিমি চওড়া 45 GSM গ্লাস ফাইবার মেশ বিছিয়ে দিতে হবে।




স্টেপ 4

2 কোট ড. ফিক্সিট পিডিফিন 2Kঃ 6 বর্গ ফুট / কিগ্রা হিসাবে 4 - 6 ঘন্টার অন্তরে লাগাতে হবে। প্রতিটি কোট লাগাতে হবে একটি অন্যটির দিকে লম্বালম্বি নির্দেশে। মান্দার স্ল্যাবের উপর কোটিং লাগিয়ে দেওয়ালের উপর ফিনিশ ফ্লোর লেভেলের (FFL) উপরে 1000 মিমি পর্যন্ত চালু রাখতে হবে।



স্টেপ 5

বন্ড কোট (1 ভাগ সিমেন্ট + 1 ভাগ URP 1 ভাগ শুকনো বালি) দিয়ে তৈরি করে 1 কোট লাগান এবং 4 - 6 ঘন্টা সময় দিন শুকানোর জন্যে।

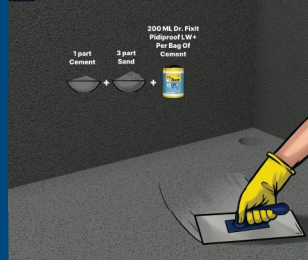

স্টেপ 6

ড. ফিক্সিট পিডিপ্রফ LW+ (200 ম ইলি প্রতি ব্যাগ সিমেন্টে)-এর সাথে উপরে 12 - 15 মিমি প্রোটেক্টিভ প্লাস্টার (1 ভাগ সিমেন্ট + 3 ভাগ বালি) লাগাতে হবে।



স্টেপ 7

ড. ফিক্সিট / রফ টাইল অ্যাডেসিভ এবং টাইলসের টুকরো দিয়ে টাইলের ফাঁক ভরাট করে টাইল ফিনিশিং শুরু করতে হবে।