

బాత్రూమ్లో నీటి లీకేజ్




ఇలా ఎందుకు జరుగుతుంది

- టైల్ మధ్య ఖాళీల ద్వారా నీటి లీకేజ్.
- డ్రైయిన్ అవుట్లెట్ ద్వారా నీటి లీకేజ్.
- గోడ మరియు ఫ్లోర్ జంక్షన్ మధ్య ఖాళీల ద్వారా నీటి లీకేజ్.

పరిష్కారం

డా.ఫిక్సిట్ పిడిఫిన్ 2 కె

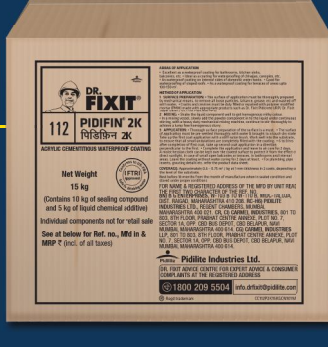


ఎందుకు డా.ఫిక్సిట్ పిడిఫిన్ 2 కె ని ఎంచుకోవాలి



1 మిమీ ఫిల్మ్ మందం కలిగిన
మందపాటి పొరను సృష్టిస్తుంది కనుక
ఇది నీరు చొచ్చుకు పోవడానికి
అనుమతించదు



కాంక్రీట్ మరియు మేసన్రీ ఉపరితలాలకు
అద్భుతమైన రీతిలో అతుక్కుపోతుంది

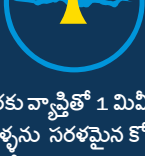

50% వరకు వ్యస్తితో 1 మిమీ వరకూ
వగుళ్ళను సరళమైన కోటింగ్
వీలుకలిగిస్తుంది



నీరు చొచ్చుకుపోకుండా
అత్యుత్తమంగా
ప్రతిఘటిస్తుంది



విషరహితమైనది

ఎలా ఉపయోగించాలి




1వ చర్య

ఆర్ సి సి / ఇటుకల వరకు వున్న అన్ని
పాత టైల్స్ ని తొలగించి ఉపరితలాన్ని
శుభ్ర పరచాలి.



2వ చర్య

అన్ని వగుళ్ళను సైమ్ చేయాలి (1 యుఆర్పి:
1 సిమెంట్) మరియు పరివర్తన చేయబడ్డ
మోర్టార్తో డా. ఫిక్సిట్ పిడిక్రీట్ యుఆర్పి
(సిమెంట్ బరువులో 10%) తో 1: 3 సిమెంట్
ఇసుక నిష్పత్తి వద్ద మరమ్మత్తు చేయబడిన
దానితో, మరమ్మత్తు చేయండి.

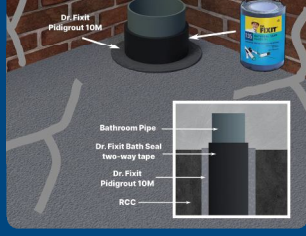


2బి చర్య

డ్రైయిన్ మార్గ పైపు ను డా. ఫిక్సిట్ బాత్ సీల్
టూ-వే టేప్ తో చుట్టి మరియు ఖాళీలని
డా. ఫిక్సిట్ పిడిక్రీట్ 10 ఎమ్ తో పూడ్చాలి.



3వ చర్య

గోడ మరియు ఫ్లోర్ జంక్షన్లను శుభ్రపరచండి
మరియు గోడ మరియు ఫ్లోర్ జంక్షన్లో
యాంగిల్ ఫిల్లెట్/వాట్మాను సిమెంట్ : ఇసుక
మోర్టార్ నిష్పత్తి 1: 3 తో డా. ఫిక్సిట్ పిడిక్రీట్
యుఆర్పి (సిమెంట్ బరువు ద్వారా 10%)తో
మిశ్రమం చేసి తయారు చేయండి. మొదటి
కోటింగు తీమ స్థితిలో ఉండగానే యాంగిల్
ఫిల్లెట్ భాగంలో 150 మిమీ వెడల్పు
45 జిఎస్ఎమ్ గ్లాస్ ఫైబర్ మెష్ ని పెట్టి
ఉంచండి.

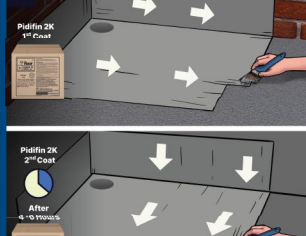


4వ చర్య

డా. ఫిక్సిట్ పిడిఫిన్ 2 కె 6 చ. అడుగు /
కి.గ్రా. చొప్పున 2 కోటింగులు 4-6 గంటల
విరామంతో వేయండి . ప్రతి కోటింగు కు
ఒకదానికొకటి వ్యతిరేక దిశలో వేయాలి.
మదర్ స్లాబుపై పూత పూయండి మరియు
ఫినిష్ ఫ్లోర్ ట్రెవల్ (FFL) పైన గోడ మీద
1000 మిమీ వరకు కొనసాగించండి.



5వ చర్య

బాండ్ కోటు వేయండి (1 భాగం సిమెంట్ +
1 భాగం యుఆర్పి + 1 భాగం ముతక
ఇసుక) మరియు దానిని 4-6 గంటలు
అరనివ్వండి.

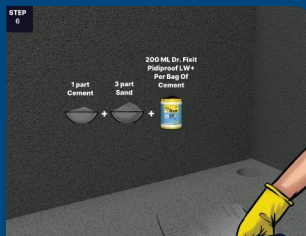

6వ చర్య

డా. ఫిక్సిట్ పిడిగ్రౌట్ LW+ (సిమెంట్
బ్యాగ్కు 200 మి.లీ) తో పైన 12-15 మిమీ
ట్రాట్టెడ్ ప్లాస్టర్ (1 భాగం సిమెంట్ +
3 భాగాలు ఇసుక) వేయండి.



7వ చర్య

డా. ఫిక్సిట్ రాఫ్ టైల్ అడ్హిసివ్ తో టైళ్ళను
అమర్పడానికి మరియు టైల్ ఖాళీలను
టైల్ గ్రౌట్ తో పూడ్చడానికి ముందుకు
సాగండి.