




## సెప్టిక్ ట్యాంకుల వాటర్ ప్రూఫింగ్

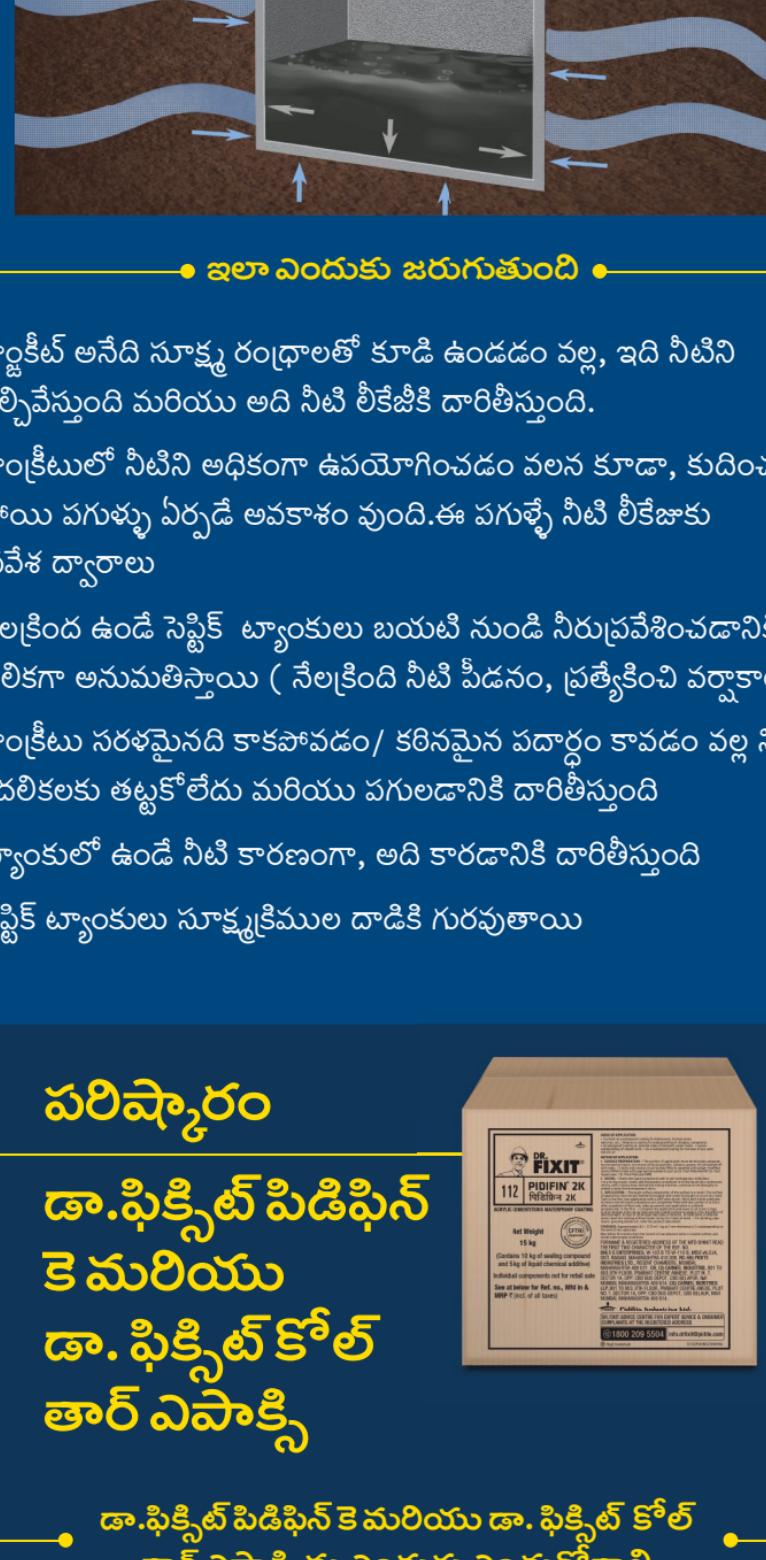


### • ఇలా ఎందుకు జరుగుతుంది •


- కొడ్కిట్ అనేది సూక్ష్మ రంధ్రాలతో కూడి ఉండడం వల్ల, ఇది నీటిని పీల్చివేస్తుంది మరియు అది నీటి లీకేజీకి దారితీస్తుంది.
- కాంక్రీటులో నీటిని అధికంగా ఉపయోగించడం వలన కూడా, కుదించుకు పోయి వగుళ్ళ ఏర్పడే అవకాశం వుంది. ఈ వగుళ్ళే నీటి లీకేజూకు ప్రవేశ ద్వారాలు
- నేలక్రింద ఉండే సెప్టిక్ ట్యాంకులు బయటి నుండి నీరుపవేశించడానికి తేలికగా అనుమతిస్తాయి ( నేలక్రింద నీటి పీడనం, ప్రత్యేకించి వర్షకాలంలో )
- కాంక్రీటు సరళమైనది కాకపోవడం / కరిసమైన పదార్థం కావడం వల్ల నీర్మాణ కదలికలకు తట్టుకోలేదు మరియు వగులడానికి దారితీస్తుంది
- ట్యాంకులో ఉండే నీటి కారణంగా, అది కారడానికి దారితీస్తుంది
- సెప్టిక్ ట్యాంకులు సూక్ష్మకిముల దాడికి గురవుతాయి

## పరిష్కారం


డా. ఫిక్సీట్ పిడిఫిన్  
కెమరియు  
డా. ఫిక్సీట్ కోల్  
తార్ ఎపాక్స్

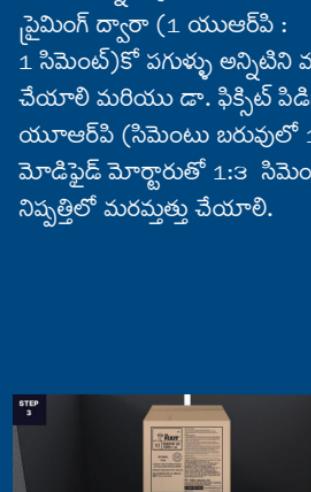

1 మిమీ ఫిల్ట్ మందం కలిగిన  
మందపాటి పారను స్ఫైస్తుంది  
కనుక ఇది నీరు చూచుక  
పోవడానికి అనుమతించదు

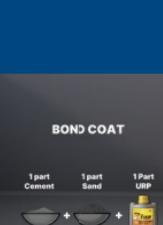

50% వరకు వ్యాప్తితో 1 మిమీ  
వరకూ వగుళ్ళను సరళమైన  
కోటింగ్ వీలుకలిగిస్తుంది

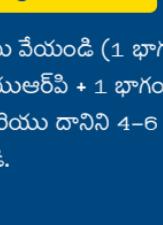


రసాయన పదార్థాలకు  
మరియు రాఫిడికి అధికంగా  
ప్రతిఫుటన చూపుతుంది

నీరుపవేశించకుండా  
అద్భుతంగా అతుక్కొశుతుంది



విష్టుత క్రేచి ఎసిడ్లు, అల్యూమి, ఉప్పు ద్రావకాలు,  
ప్రపహించే నీటికి మరియు మురుగు నీటికి  
అధికంగా ప్రతిఫుటన చూపుతుంది

### • ఎలా ఉపయోగించాలి •

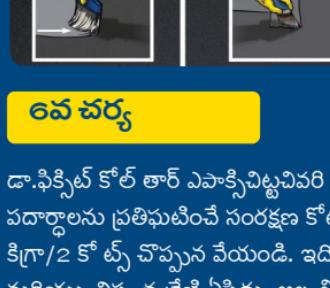

#### 1వ చర్య

సెప్టిక్ ట్యాంకు కొరకు - లోపలి వైపు - ఉపరితలాన్ని పుఢం చేయాలి మరియు ప్రైమింగ్ ద్వారా ( 1 యుఅర్పి : 1 సిమెంట్ )కో వగుళ్ళ అన్నిటిని మరమ్మత చేయాలి మరియు డా. ఫిక్సీట్ పిడిఫిన్ యూఆర్పి ( సిమెంటు బరువులో 10% ) తో మోడిపైడ్ మోర్ఫార్మట్ 1:3 : 1 సిమెంట్ ఇసుక నిష్పత్తిలో మరమ్మతు చేయాలి



#### 1చి చర్య

సెప్టిక్ ట్యాంకు కొరకు - లోపలి వైపు - ఉపరితలాన్ని పుఢం చేయాలి మరియు ప్రైమింగ్ ద్వారా ( 1 యుఅర్పి : 1 సిమెంట్ )కో వగుళ్ళ అన్నిటిని మరమ్మత్తు చేయాలి మరియు డా. ఫిక్సీట్ పిడిఫిన్ యూఆర్పి ( సిమెంటు బరువులో 10% ) తో మోడిపైడ్ మోర్ఫార్మట్ 1:3 : 1 సిమెంట్ ఇసుక నిష్పత్తిలో మరమ్మత్తు చేయాలి.



#### 2వ చర్య

గోడ మరియు ఫ్లోర్ జంక్షన్సు పుఢపరచండి మరియు గోడ మరియు ఫ్లోర్ జంక్షన్లో యాగిలర్ ఫిల్టర్/వాటార్ సిమెంట్ : ఇసుక మోర్ఫార్మ నిష్పత్తి ( 1 : 3 ) తో డా. ఫిక్సీట్ పిడిఫిన్ యూఆర్పి ( సిమెంటు బరువులో 10% )తో మొర్ఫమం చేసి తయారు చేయండి.



#### 3వ చర్య

డా. ఫిక్సీట్ పిడిఫిన్ 2 కె 6 చ.అడుగు /కి. గా.  
చెప్పున 2 కోటింగులు 4-6 గంటల  
విరామంతో వేయండి . ప్రతి కోటింగు కు ఒకదానికాటటి వ్యూటీర్క దిశలో వేయాలి.  
మొదటి కోటింగు తేమ స్టీల్ లో ఉండగా యాగిలర్ ఫిల్టర్ భాగంలో 150 మిమీ వెడల్పు 45 జిఎస్ఎమ్ గ్లూస్ షైర్బం మెష్ ని పెట్టి ఉంచండి.



#### 4వ చర్య

బాండ్ కోలు వేయండి ( 1 భాగం సిమెంట్ + 1 భాగం యూఆర్పి + 1 భాగం ముతక ఇసుక ) మరియు డానిని 4-6 గంటల ఆరసివుండి.



#### 5వ చర్య

డా. ఫిక్సీట్ పిడిఫిన్ 2 కె 6 చ.అడుగు /కి. గా.  
చెప్పున 2 కోటింగులు 4-6 గంటల  
విరామంతో వేయండి . ప్రతి కోటింగు కు ఒకదానికాటటి వ్యూటీర్క దిశలో వేయాలి.  
మొదటి కోటింగు తేమ స్టీల్ లో ఉండగా యాగిలర్ ఫిల్టర్ భాగంలో 150 మిమీ వెడల్పు 45 జిఎస్ఎమ్ గ్లూస్ షైర్బం మెష్ ని పెట్టి ఉంచండి.



#### 6వ చర్య

డా. ఫిక్సీట్ కోల్ తార్ ఎపాక్స్ చెప్పించి పరిశుభు చూపుతుంది వాటర్ ప్రూఫింగ్ కొరకు వైపు కొరకు వేయాలి. కిగ్రా/2 కోటింగులు వేయండి . ఇది రాఫిడికి మరియు మురుగు నీటికి వాటర్ ప్రూఫింగ్ కొరకు వేయాలి.



#### 7వ చర్య

డా. ఫిక్సీట్ పిడిఫిన్ 2 కె 6 చ.అడుగు /కి. గా.  
చెప్పున 2 కోటింగులు 4-6 గంటల  
విరామంతో వేయండి . ప్రతి కోటింగు కు ఒకదానికాటటి వ్యూటీర్క దిశలో వేయాలి.  
మొదటి కోటింగు తేమ స్టీల్ లో ఉండగా యాగిలర్ ఫిల్టర్ భాగంలో 150 మిమీ వెడల్పు 45 జిఎస్ఎమ్ గ్లూస్ షైర్బం మెష్ ని పెట్టి ఉంచండి.



#### 8వ చర్య

డా. ఫిక్సీట్ కోల్ తార్ ఎపాక్స్ చెప్పించి పరిశుభు చూపుతుంది వాటర్ ప్రూఫింగ్ కొరకు వేయాలి. కిగ్రా/2 కోటింగులు వేయండి . ఇది రాఫిడికి మరియు మురుగు నీటికి వాటర్ ప్రూఫింగ్ కొరకు వేయాలి.



#### 9వ చర్య

డా. ఫిక్సీట్ పిడిఫిన్ 2 కె 6 చ.అడుగు /కి. గా.  
చెప్పున 2 కోటింగులు 4-6 గంటల  
విరామంతో వేయండి . ప్రతి కోటింగు కు ఒకదానికాటటి వ్యూటీర్క దిశలో వేయాలి.  
మొదటి కోటింగు తేమ స్టీల్ లో ఉండగా యాగిలర్ ఫిల్టర్ భాగంలో 150 మిమీ వెడల్పు 45 జిఎస్ఎమ్ గ్లూస్ షైర్బం మెష్ ని పెట్టి ఉంచండి.



#### 10వ చర్య

డా. ఫిక్సీట్ కోల్ తార్ ఎపాక్స్ చెప్పించి పరిశుభు చూపుతుంది వాటర్ ప్రూఫింగ్ కొరకు వేయాలి. కిగ్రా/2 కోటింగులు వేయండి . ఇది రాఫిడికి మరియు మురుగు నీటికి వాటర్ ప్రూఫింగ్ కొరకు వేయాలి.

